


 **DORCAS**
PROFAST

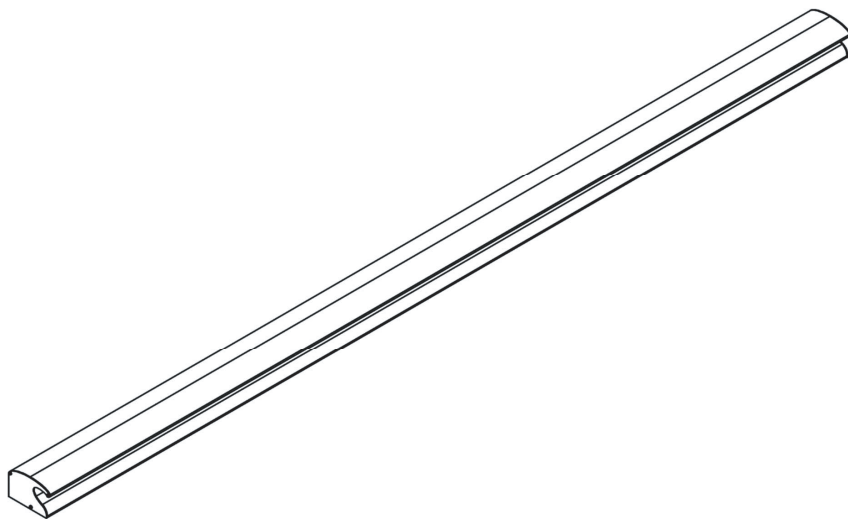

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONFIGURACJI
INSTALLATION AND CONFIGURATION MANUAL

DANE TECHNICZNE


FEATURES

Zasilanie <i>Power supply</i>	_____	Napięcie 12/24/48 DC -15% +20% Pobór prądu 13W <i>Voltage 12/24/48 DC -15% +20% Consumption 13W</i>
Wybór napięcia <i>Voltage selection</i>	_____	Automatyczny <i>Automatic</i>
IP <i>IP</i>	_____	IP42
Wymiary <i>Dimensions</i>	_____	2100/2500/3000 mm x 94 mm x 63 mm
DAS NFS 61937 (24/48 VDC) <i>DAS NFS 61937 (24/48 VDC)</i>	_____	Tak <i>Yes</i>
Informacja <i>Information</i>	_____	Tak <i>Yes</i>

ELEMENTY

CONTAINMENT

- 1** Profil zwory elektromagnetycznej.
Electromagnetic lock profile.
- 2** Osłona profilu zwory elektromagnetycznej.
Electromagnetic lock cover profile.
- 3** Osłona profilu (część klamkowa).
Handle support profile.
- 4** Profil (część klamkowa).
Handle profile.
- 5** Piny centrujące.
Centring devices.
- 6** Torebka z akcesoriami.
Accessory bag.


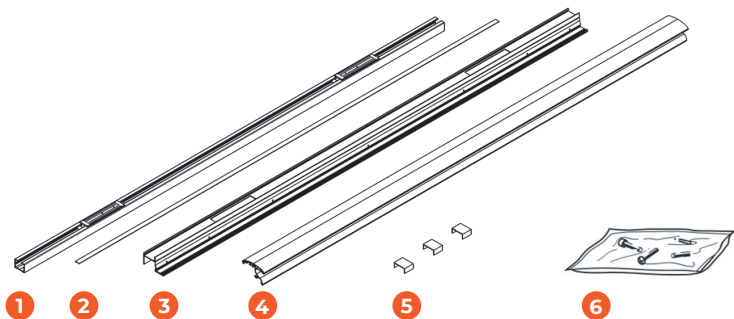


PRZYCINANIE I MONTAŻ


CUTTING AND ASSEMBLY

Jeśli dopasowanie długości nie wymaga przycinania na obu końcach, należy przyciąć jedynie górną krawędź.
If the cut-to-length does not require cutting at both ends, cut only the top end.



- 1** Przytnij część drzewiową profilu na wysokość $H=20\text{ mm}$ i przymocuj go do skrzydła drzwi.
Cut the window support profile to height $H=20\text{mm}$ and fix it on the door side.

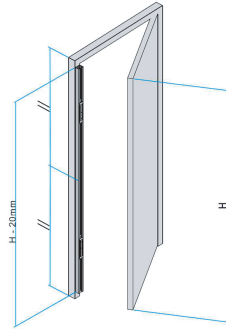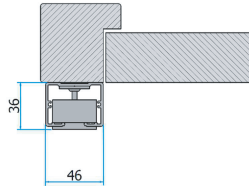

- 2** Rozmieść piny centrujące.
Position the centring devices.

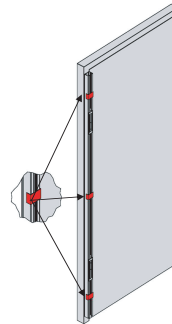


- 3** Przytnij część klamkową profilu na wysokość H i przymocuj ją do skrzydła drzwi.
Cut the handle support profile to height H and attach it to your door leaf.

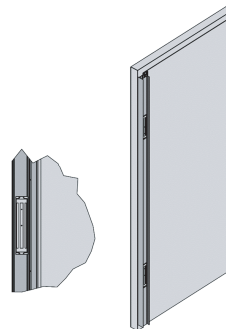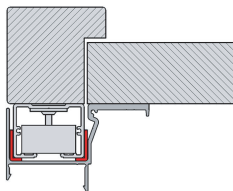



3



- 4** Przytnij część klamkową profilu na długość H, a następnie go zaczeep.
Cut the handle profile to length H and clip it on.

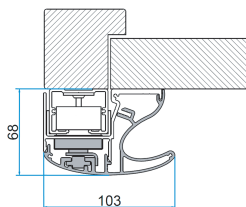

- 5** Przykręć część klamkową profilu za pomocą 7 wkrętów o wymiarach 3,5 x 13 mm, znajdujących się w zestawie.
Zdejmij i wyrzuć piny centrujące.
*Complete the assembly of the handle profile with the 7 screws 3.5 x 13 supplied.
Discard the centring pins.*

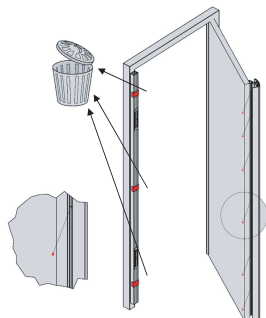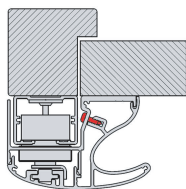


SCHEMAT POŁĄCZEŃ

WIRING

Montowane podtytkowo główne urządzenie przyłączeniowe do użytku zgodnie z normą NFS61937 (w pudełku).

Flush-mounted main connection device for use in accordance with NFS61937 (box supplied).

Wejście CMSI
CMSI Input

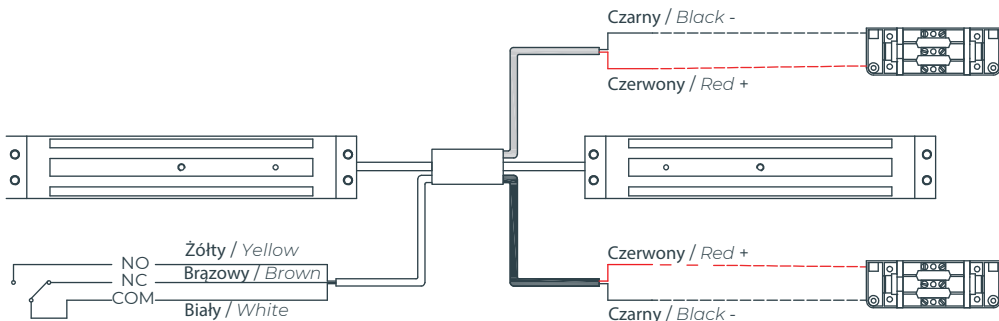


Odroczenie przekazywania informacji
Deferral of information

Zasilanie 12/24/48 VDC
Power supply 12/24/48 VDC

Montowane podtytkowo główne urządzenie przyłączeniowe do użytku zgodnie z normą NFS61937 (w pudełku).

Flush-mounted main connection device for use in accordance with NFS61937 (box supplied).

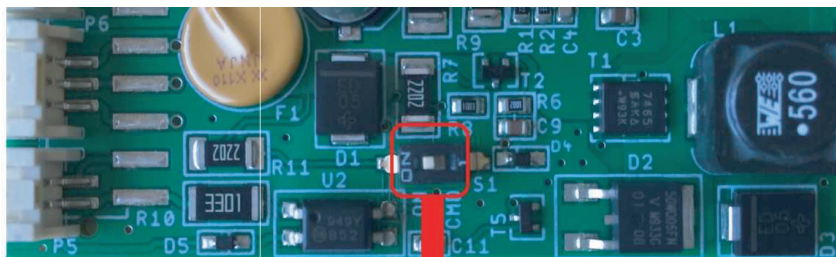

Przełącznik przesunięty w lewo:
bez połączenia CMSI
*Switches to the left:
No CMSI connection*

Przełącznik przesunięty w prawo:
z połączeniem CMSI
*Switch on the right:
With CMSI connection*



NA KONIEC



FINISH

Zamknij profil przyssawki wraz z odpowiednio przyciętą osłoną profilu.

Close the profile of the suction cup with the profile of the cover that has been cut to size.

Przymocuj zaślepki za pomocą znajdujących się w zestawie wkrętów.

Fit the end caps with the screws provided.

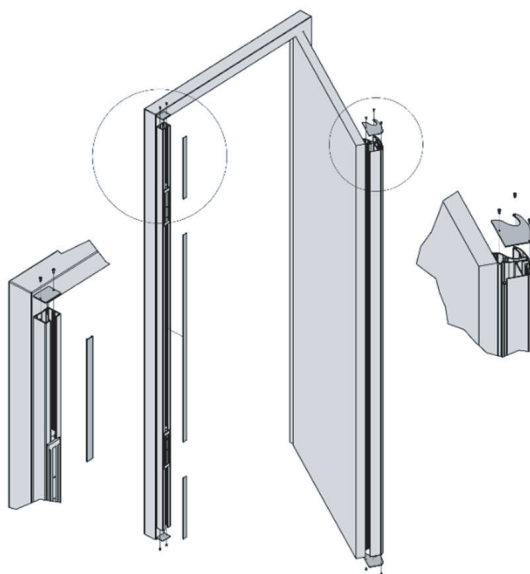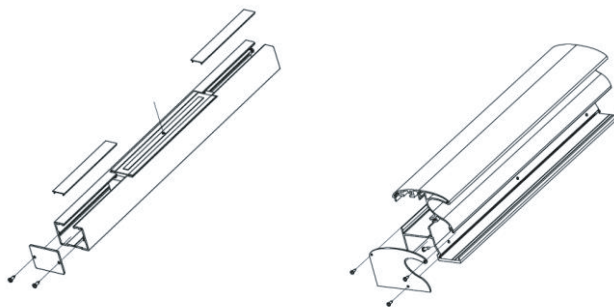

6





Montajes electrónicos DORCAS S.L.
C/ José Serrano, 6
46392 Siete Aguas | Valencia | España

Tel. 96 234 10 00 | Fax. 96 234 01 62

Tel. export: +34 96 234 18 03

Fax. export: +34 96 234 18 06